



**Kunde:** pkw.de  
**Berichtsnummer:** 0000000123456-DE128  
**Referenznummer:**

#### Fahrzeugdaten

### Mercedes-Benz E-Klasse Lim. E 320 CDI

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WDB2110221XXXXXX</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>63431 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>28.04.2008 / 2008</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>21.02.2018 Spenge</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Re-Import:	<b>Unbekannt</b>
Aufbauart:	<b>Limousine</b>	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>0999//AFR</b>
Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 4</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>2987 ccm / 165 kW (224 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>columbitschwarz metallic</b>
Anzahl Vorbesitzer:	<b>2</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>4 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>1</b>	Nächste HU / AU:	<b>07.2019 / 07.2019</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Braun</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>62938 / 17.07.2017</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Fahrzeug verkehrssicher:	<b>Nein</b>
Vorgelegte Fahrzeug-	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>	Zustand außen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>
Unterlagen:		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>
Besichtigungsbedingung:	<b>-</b>		
Zustand allgemein:	<b>3 - Durchschnittlich</b>		

Der Zustandsbericht mit Tachocheck wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die im Zustandsbericht mit Tachocheck aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>245/40/ZR18/97Y 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>245/40/ZR18/97Y 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>265/35/ZR18/97Y 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>265/35/ZR18/97Y 5 mm</b>
Ersatzrad:	<b>Tirefit</b>	
Zustand Ersatzrad:	<b>Vollwertig</b>	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptives Bremslicht</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Außentemperaturanzeige</li> <li>• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde <i>Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Wärmeschutzverglasung blau getönt, Kraftstofftank: vergrößert, Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn, Lenkrad (Leder), Schalt-/Wählhebelgriff Leder</i></li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Karosserie 4-türig</li> <li>• Lenkrad mit Multifunktion</li> <li>• LM-Felgen <i>LM-Felgen</i></li> <li>• Mittelarmlehne vorn</li> <li>• Nebelscheinwerfer</li> <li>• Parameterlenkung</li> <li>• Reiserechner</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic) <i>Tempomat</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Drehzahlmesser</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) <i>Antriebs-Schlupfregelung (ASR)</i></li> <li>• Getriebe Automatik - (7-Stufen)</li> <li>• Kopf-Airbag-System (Windowbag)</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar</li> <li>• Mittelarmlehne hinten mit Fach</li> <li>• Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT</li> <li>• Nebelschlussleuchte</li> <li>• Reifendruckwarner</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 <i>Rußpartikelfilter</i></li> <li>• Seitenairbag (Sidebag) vorn</li> <li>• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung</li> </ul>

Sonderausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airmatic DC (semiaktive Luftfederung)</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• CD-Wechsler</li> <li>• Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung) <i>Sitzheizung vorn</i></li> <li>• Metallic-Lackierung</li> <li>• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio-Navigationssystem Autopilot-System APS COMAND <i>Dachantenne</i></li> <li>• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) <i>Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)</i></li> <li>• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic)</li> <li>• Memory-Paket</li> </ul>



- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend

*Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar*

- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung Leder
- Sport-Paket

*Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten*

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

*Dachantenne*

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**



#### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. Hebebühne bzw. Hubmittel nicht vorhanden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	Reifen ist beschädigt!

#### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	



Übersicht durchgeführte Technikprüfung			
<b>Lichtmaschine / Generator:</b>	✘	Nicht möglich	<b>Batterie / Akkumulator:</b> ✔ Eingeschränkt geprüft
<b>Zahnriemen:</b>	✘	Nicht möglich	<b>Ölverlust:</b> ✔ Eingeschränkt geprüft
<b>Klimaanlage:</b>	✘	Nicht möglich	<b>Lichtanlage:</b> ✔ Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	✔	Eingeschränkt geprüft	<b>Kupplung:</b> ✘ Nicht vorhanden
<b>Auspuffanlage:</b>	✔	Eingeschränkt geprüft	<b>Motorlauf:</b> ✔ In Ordnung
<b>Stoßdämpfer:</b>	✔	Eingeschränkt geprüft	<b>Getriebe:</b> ✔ Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Lichtmaschine / Generator:</b>	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) konnte nicht geprüft werden.
<b>Batterie / Akkumulator:</b>	Die Batterie (Akkumulator) konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel an der Batterie nicht ausgeschlossen werden.
<b>Zahnriemen:</b>	Die Prüfung des Zahnriemens konnte aufgrund nicht vorgelegtem Wartungsnachweises nicht geprüft werden.
<b>Ölverlust:</b>	Das Fahrzeug konnte auf Ölverluste nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen werden.
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden. **Witterungsbedingt Prüfung nicht möglich.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Kupplung:</b>	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Autmatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
<b>Auspuffanlage:</b>	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Stoßdämpfer:</b>	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
<b>Getriebe:</b>	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest eingeschränkt geprüft werden.
<b>Hinweis:</b>	*

#### Schäden



	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Tür Hinten - Links	1 Delle
2.	Felge (Aluminium) hinten rechts	Beschädigt
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	3 Dellen
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
5.	Felge (Aluminium) vorne rechts	Kratzer



	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
6.	Tire-fit Füllmittel	Fällig
7.	Reifen Vorne - Rechts	Beschädigt

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



VIN

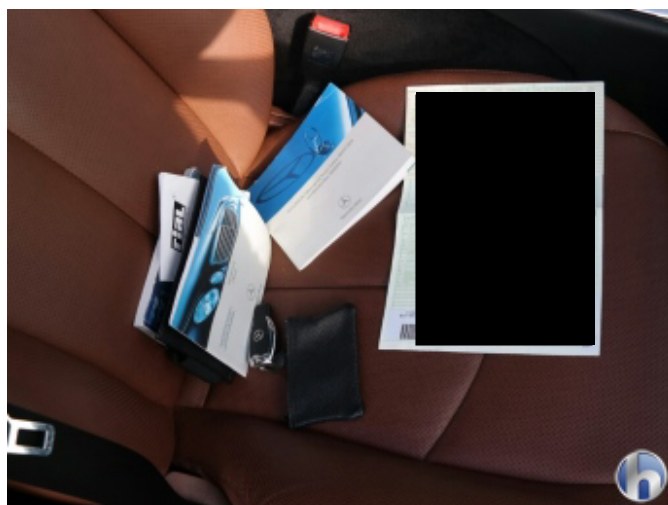

Sonstiges



1. Tür Hinten - Links

1 Delle



1. Tür Hinten - Links

1 Delle



2. Felge (Aluminium) hinten rechts

Beschädigt



2. Felge (Aluminium) hinten rechts

Beschädigt



3. Seitenwand - Hinten - Rechts

3 Dellen



3. Seitenwand - Hinten - Rechts

3 Dellen



3. Seitenwand - Hinten - Rechts

**3 Dellen**



4. Tür Vorne - Rechts

**Kratzer**



4. Tür Vorne - Rechts

**Kratzer**



5. Felge (Aluminium) vorne rechts

**Kratzer**



6. Tire-fit Füllmittel

**Fällig**



7. Reifen Vorne - Rechts

**Beschädigt**

Der Tachomanipulationscheck und die elektronische Fehlerdiagnose wird mittels OBD II durchgeführt. Die Überprüfung erfolgt mit einer

App unseres Kooperationspartners Carly. Alle Informationen, Beschreibungen und Angaben basieren auf den letzten verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt des Testes und wurden uns durch einen Drittanbieter übermittelt. Für die Prüfung auf Tachomanipulation und Fehlerspeicher Diagnose wird eine App verwendet, die alleine allerdings vor Gericht keinen rechtlichen Bestand hat. Somit wird die Haftung für den Inhalt der Informationen ausgeschlossen, soweit es sich nicht um vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschinformationen handelt.



Im weiteren Verlauf erhalten Sie das Ergebnis der Laufleistungsanalyse. Ob der Tachostand Ihres Fahrzeugs manipuliert ist, erfahren Sie im Gutachten (erstellt in Kooperation mit Carly GmbH – [www.mycarly.com](http://www.mycarly.com))

OBD_II	
<b>Prüfung auf Tachomanipulation</b>	
Erfolgreich durchgeführt:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Tacho manipuliert	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
<b>Diagnose Fehlerspeicher</b>	
Erfolgreich durchgeführt:	Nicht möglich
Ergebnis :	Aus technischen Gründen konnte die Prüfung nicht durchgeführt werden